



2617066

Министерство здравоохранения
Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РУКОВОДИТЕЛЬ

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109012
Телефон: (499) 578 02 20; (499) 578 06 70; (495) 698 45 38
www.roszdravnadzor.gov.ru

20.01.2025 № 014-26/25

На № _____ от _____

О безопасности
медицинских изделий

Субъектам обращения
медицинских изделий

Руководителям
территориальных
органов Росздравнадзора

Медицинским организациям

 
Органам управления
здравоохранением субъектов
Российской Федерации

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения в рамках исполнения государственной функции по мониторингу безопасности медицинских изделий, находящихся в обращении на территории Российской Федерации, доводит до сведения субъектов обращения медицинского изделия письмо производителя ООО «ДжиИ Хэлскеа» о новых данных по безопасности при применении медицинского изделия «Система рентгеновская Optima XR240amx с принадлежностями», регистрационное удостоверение от 10.06.2024 № РЗН 2020/12304.

В случае необходимости получения дополнительной информации обращаться в ООО «ДжиИ Хэлскеа» тел. +7(495) 739 69 67, 8(800) 333 69 67, E-mail: 88003336967@gehealthcare.com.

Приложение: на 7 л. в 1 экз.

А.В. Самойлова



Приложение
к письму Росздравнадзора
от 20.01.2025 № 014-26/25
ООО «ДжиИ Хэлскеа»
123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ
Пресненский,
Пресненская набережная, дом 10,
Т: +7 495 739 6931

Исх. № 8/14529-24 от «21» ноября 2024 г.

КУДА: Федеральная служба по надзору
в сфере здравоохранения
(Росздравнадзор)
109074, г.Москва,
Славянская пл. 4, стр. 1

КОМУ: Руководителю А.В. Самойловой

[сообщение о потенциальной проблеме безопасности]

Уважаемая Алла Владимировна,

ООО «ДжиИ Хэлскеа» выражает Вам свое глубокое уважение и сообщает о потенциальной проблеме безопасности, связанной с использованием следующего медицинского изделия:

- Система рентгеновская Optima XR240amx с принадлежностями (Регистрационное удостоверение № РЗН 2020/12304 от 10.06.2024, срок действия: бессрочно)

ООО «ДжиИ Хэлскеа» стало известно о потенциальной проблеме безопасности, которая связана с тем, что в рентгеновских системах Optima XR 240amx, в которых была произведена замена вертикальной стойки, могут отсутствовать некоторые болты, используемые в предохранительном механизме от падения трубки. Подробная проблема безопасности описана в информационном письме потребителям. Мы не располагаем информацией об инцидентах или нанесении травм из-за возникновения описанной проблемы.

ООО «ДжиИ Хэлскеа» не получало ни одной жалобы потребителей в России по данной проблеме безопасности.

Выявленная потенциальная проблема безопасности может относиться к 01 изделию, поставленному в Россию. Потребители, эксплуатирующие данные изделия, проинформированы о выявленной потенциальной проблеме безопасности письмом-уведомлением с инструкциями по безопасному применению изделия. Все затронутые системы будут полностью исправлены компанией ООО «ДжиИ Хэлскеа».

Приложение.

- информационное письмо потребителям FMI 10964 (06 стр.).

С уважением,
Лидер по контролю качества медицинского
оборудования и регистрации
Сорокина Е.Н.



СРОЧНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ О МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ НА МЕСТЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ



Дата рассылки письма

GE HealthCare, исх. № 10964

Кому: Администраторам больниц / Отдел охраны труда
Заведующим радиологическими отделениями
Рентгенологам / Рентгенолаборантам

ТЕМА: **Проблема с вертикальной стойкой в некоторых мобильных рентгеновских аппаратах Optima XR 200/220/240amx**

Проблема с техникой безопасности

Компании GE HealthCare стало известно, что в мобильных рентгеновских аппаратах Optima XR200/220/240amx, в которых была произведена замена вертикальной стойки, могут отсутствовать некоторые болты, используемые в предохранительном механизме от падения трубки. Если при отсутствии этих болтов произойдет повреждение троса противовеса, предохранительный механизм внутри стойки не сработает надлежащим образом, в результате чего кронштейн с рентгеновской трубкой и коллиматором упадет по направляющим стойки вниз. Это может привести к травмированию пациента во время обследования.

Мы не располагаем информацией о причинении вреда здоровью из-за возникновения описанной проблемы.

Действия, рекомендуемые клиенту/пользователю

1. Перед каждым обследованием пациента проверяйте устройство на наличие следующих признаков. **При обнаружении любого из них НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ устройство и немедленно обратитесь в сервисную службу GE HealthCare.**
 - Вертикальное перемещение трубки на стойке требует значительных усилий.
 - При вертикальном перемещении трубки вверх/вниз происходит изменение сопротивления (т. е. движение не является плавным).
 - В стойке слышны ненормальные звуки при вертикальном перемещении рентгеновской трубки.
2. Убедитесь, что все потенциальные пользователи в вашем учреждении ознакомлены с данным уведомлением по безопасности и рекомендуемыми действиями.
3. Обязательно сохраните этот документ в своем архиве.
4. Заполните и отправьте прилагаемую форму ответа с подтверждением по адресу RECALL.10964@gehealthcare.com.

Информация о затронутых продуктах

Optima XR200amx (GTIN: 00840682120777)
Optima XR220amx (GTIN: 00840682115261)
Optima XR240amx (GTIN: 00840682122351 и 00840682123686)

Перечень затронутых систем см. в приложении.

Предусмотренное применение

Optima XR200amx, Optima XR220amx и Optima XR240amx — это мобильные диагностические рентгеновские системы, предназначенные для генерации и контроля рентгеновского излучения при проведении диагностических процедур. Эти устройства не предназначены для проведения маммографических исследований.

Устранение проблемы с устройством

 
Компания GE HealthCare бесплатно устранит эту проблему на всех затронутых устройствах. Представитель GE HealthCare свяжется с Вами, чтобы организовать устранение неполадок.

Контактная информация


Если у вас есть вопросы или проблемы, касающиеся этого уведомления, пожалуйста, обратитесь к региональному представителю GE Healthcare по сервису/продажам.
Тел.+7 (495) 739 69 67 или 8 (800) 333 69 67 (бесплатно по России);
E-mail: 88003336967@gehealthcare.com.

Мы подчеркиваем, что поддержание высоких уровней безопасности и качества является нашей первоочередной задачей. Если у вас есть какие-либо вопросы, обратитесь к нам, используя приведенную выше контактную информацию.

С уважением,



 Laila Gurney
Chief Quality & Regulatory Officer
GE Healthcare



Scott Kelley
Chief Medical Officer
GE Healthcare

**ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕНИЯ УВЕДОМЛЕНИЯ О МЕДИЦИНСКИХ УСТРОЙСТВАХ
ТРЕБУЕТСЯ ОТВЕТ**

Заполните этот бланк и верните его в компанию GE HealthCare как можно быстрее после получения, но не позднее чем через 30 дней с момента получения. Тем самым Вы подтвердите получение и понимание этого уведомления об устранении проблемы с медицинскими устройствами.

Наименование
учреждения:

Улица и номер дома:
Город / область / почтовый
индекс / страна:
Адрес электронной почты
клиента:

Номер телефона:

Подписывая эту форму, мы подтверждаем получение и понимание прилагаемого Уведомления об изделии медицинского назначения, а также подтверждаем, что проинформировали всех потенциальных пользователей, а также приняли и будем принимать надлежащие меры в соответствии с этим Уведомлением.

Укажите Ф. И. О. ответственного сотрудника, который заполнил этот бланк.

Подпись:
Ф. И. О. (печатными
буквами):

Место работы / должность:

Дата (ДД/ММ/ГГГГ):

Верните заполненный бланк, отсканировав или сфотографировав его и отправив по электронной почте по адресу: (напр. RECALL.10964@gehealthcare.com)



ПРИЛОЖЕНИЕ: ИДЕНТИФИКАТОРЫ ЗАТРАГИВАЕМЫХ СИСТЕМ:

00028MOB12	248465DP3	318626OPX240FP	412647DMX2	513732DP1
00130MOB16	252847PP241	318675PW1	413447OPT1	513870DP1
00158MOB17	254HHSMOB1	318675PW2	414266XR243	513952OPT1
06051MOB06	256429PORT2	318769RDPT1	416323MOB3	513952OPT2
082407100532	256543OPT	318769RDPT2	417347DPORT1	518243OPT2
082407100689	256543OPT1	325574OPTITBD2	417556P1	518583OPT1
082407160512	256HHPORT2	330480DP1	417556P2	520TMCOPT2
082407250223	256HHPORT3	330480DP2	417556P3	530888OPT1
083007001584712	256HHPORT5	330480DP3	419251DP1	530888OPT2
0834070234	256HHPORT6	330480DP4	419251DP2	540981ODP3R
0850070865	256MHPORT1	330489DIGPORT	419251OPT	540981ODP9
0850070866	260665XR220	333OPTI2	419291DP4	541426XR220
0850070870	260824XR240	333OPTI3	419383DP1	541789M3
0850070913	270688SB5	333OPTI4	419690DP1	551996DIG1
0856070254	270793OPT	336716WFP2	419893DP1	559447OPT1
0856070267	270793OPT1	336716WFP3	423493DP2	559784OPT2
0856070268	270798XR220B	337261OPT	423837X240	561694OPT1
091026DEMO2245	281274OPT1	352596OPT1	425228OPT240	561694OPT2
10181MOB16	281338BAPOR1	352867XRA	425899OPT	561965DPORT5
10523MOB01	281338CL221	352LEEDP1	425SNORIDGE	561965DPORT7
140024RX14	281338CL240	352VILD1	432685OPT2	563742NDIG1
1553XR0081	281338MDR220	360744OPT2402	434654OPTIMA	573814DP8
1557XR0205	281348KWD2	361572XR220C	434799GE220	573882DP1
201418DIG1	281348KWD3	370OPTI1	435713OPX240	573882DP2
203694SB3	281KINGOPT1	386FHODP3	435789XR240	573882DP3
205820DP1	281KINGOPT3	401OPTI1	435CVXR220	574231OPT2
206223OPTIMA1	281MSL220	401OPTI2	443643WP1	574267XR220
206248OPT2	281MSL2202	401OPTI3	469764XR220H	580421OPT1
206341OPT2402	281MWB2202	404616OPT2	478757OPT	586263DP1
206598USB6	281MWB2203	405636P2	478765CDP1	586493DP1
206598USB7	281VHVXR240	405636P240	479314220	5973XR0225
208666KDM	303450SB3	405657FP1417	480MAYO220A	601288SB1
209334OPT1	303695SB3	405657OPT	501364OPTI1	601288SB2
209943OTP1	304255OPT220	405717P200	501364OPTI2	601288SB3
210297NC200M1	304256OPTIMA240	405752OPT1	502897M241	601288SB6
210703M3	304623OPT220	405752OPT2	503251XR200	601358OPTX220
210METM2	305682DIG1	405752OPT4	504454XR221	601798D220
212838OPTIMA1	305682DIG3	405949OPT1	504785MD1	601928D220
214PH220G	305KEN220A	405DEL220	504842OPTFP1	602344240A
219326AMX2	305KEN240B	406345OPT1	504842XR242	602344MARY240
228575D220	306766DMOB2	406653XR240	504873TMD8	603356OPTIMA
228809XR220	307324XR240	406653XRA1	504894XR244	608364OPMX220
228818XR220	308865GSDP1	407303OPTIMAX220	509474DR1	609267OPT
228867XR240	309779RDIG2	408259AP6	509946AMX1	609267OPT3
228867XR240C	310680PORTDR2	408259AP8	509962KV220	613938XR3
229276M200	314251NAV7	408559XRDR7	510437OPT1	614257DP4
240566P1	314525NAV15	409938DR1220	510727OPT3	615284STMDR2

240566PX2	314525NAV16	410368WP1	512SAMCSB	615284STMDR3
240826OPT1	316858AMX200P1	412232DMX2	512SDERLM1	615316DP1
240964OPT1	316962240P1	412372DMX1	512SDMCP1	615342DP1

615391SUR	773792XR200	865977DP2	972596OPT3	WD0005
615769OPTX220	77522MOB14	901595XRA1	973877OPT1	WEXR220DEMO2
620421P3	785623OPT2	903886XR220	973926OPT1	XR1031657WK8
626457GEPORT1	785776AMX220P1	903CSM222	979MGXR220	XR1036454WK5
661949DP1	786308XR240	904244MP1	985867M1	XR1037005WK4
661949DP2	7982XR0192	904244MP2	989907DP1	XR1864CO
702852OPT	7982XR0277	904244MP5	A51043204	XR2262CO
702880EROP1	801230XRA	904276DP200	AMX240GEN2SYSTEM17	ZA1067RX30
702SIEXR221	801299SB1	904399MP19	AMX240GEN2SYSTEM9	
702SIEXR226	801465XR240	904OPMCDP3	AXXXXX38	
703369MDIG2	801479SB2	905527XR220	BOLDWPACPORT02	
703664M7	802775SB1	905845MOB4	DEF11034	
706527OPT2	804281SMDM1	907852OPT22019	DF2401800221WK	
706596SFP2	804417OPTIMA	908685DP2	FEB520100	
706651DP	805652M2	909464220P1	GLEDWPACPORT02	
712662OPT240	806296OPTI220	910615OPTIMA1	HMHWT240P5	
713359BSDM3	806725OPT	910615OPTIMA2	HMHXR240P1	
713440DP1	810342DP2	912466AMX2	HMHXR240P7	
713440DP2	812237P1	914737PORTWK3	KAFB228OPTIMA2	
713440DP3	812265M200	914787XR2401	LIHOPTIMA240B	
713440DP4	813302OPT3	915521OPTIMA1	LLPM220P1	
713441OPCDX1	813681OPT2	915577XR220	LNMCDP1	
713529MDR220	813745OPT1	915595OPT1	LVCCER240B	
714966GEPORT2	813872OPT3	916781OPT4	MBMCPORTD	
715838DP2	814837OPT	916UCDAMXDR23	MHKOPT220	
717782OPT4	815300M220C	916UCDAMXDR27	MHSWOPT2201	
718206OPT240C	816943XR240A	918307OPT2	MZXR220DEMO1	
718267DP5	817255NHXR220A	918477OPT1	OCHSNERWB240	
718630OPTIMAX	817927JPSXR220G	918579OPT2	OMCTOPT1	
718670PTDR1	817HUG220B	919774DIGPRT	ORMCPORTA	
718918XR240B	817HUG220C	928757XR222	ORMCPORTB	
720854DF1	817MCAXR220B	936539DM1	ORMCPORTC	
720UCHSB7	817PLAZA220A	936539DM2	ORMCPORTD	
720UCHSB9	817SAGERXR220A	940898XR220A	RS4025RX05	
727848SB1	828213DXP1	940898XR240D	RU1018RX04	
731541SB1	828262P2202	941276XRA	SA1056MM06	
731541SB1A	828369OPT1	949517DR1	SA1058MM50	
731541SB2	830RHHM1	949764DR2	SA1075MM04	
731541SB3	830RHHM2	949764DR3	SA2161MM04	
732222DP3	843847220B	949764DR4	SA2513MM03	
732324PA1	850325DP2	951788XR240P2	SAMC240A	
732828DP11	850864FWDH240	954723XR240B	SB2201600071WK	
740592OPTIMA2	850864FWDH2401	954WRMCDP2	SB2201700085WK	
757388DP4	856355OPT	956365OPT1	SB2201700099WK	
760379DP	860545SB2A	956632OPT2	SJRO220P1	

763520XR10	863699OP220	956632OPT4	SJRO220P3	
763520XRA6	865305DP1	970495OPTI1	SZXR220DEMO1	
770385220D1	865541DP2	972420XR220B	TAMXDRP03	
772468OPT1	865545DP1	972420XR220C	U416249MOB240	
772SRDP1	865545DP3	972566XR220F	UTAHJAZZ	